

因電瓶電壓過低或斷電引起的同步設定程序

車種：BENZ

車型年份：W220 車系

■ 檢修說明：

因電瓶電壓過低或斷電引起某些系統功能喪失，無法正常操作，需同步設定。

■ 處理方式：

1. 方向盤控制系統中，讀出 C1504 故障碼：方向盤系統故障—方向盤角度感知器未學習。(方向盤角度感知器失去記憶)若此故障碼出現時，會引起儀錶板上的 ESP、BAS 燈亮起。
★學習設定程序：方向盤向左及向右打到底，然後將方向盤回正即可。但在學習設定之前，須先清除系統內的故障碼。
2. 天窗無 ONE TOUCH 功能：
★學習設定程序：將天窗向上按鍵壓下持續 3 秒鐘以上。
3. 電動窗無 ONE TOUCH 功能：
★學習設定程序：按下電動窗按鍵，直到電動窗完全關閉位置 3 秒鐘以上。
4. 座椅、方向盤、後視鏡、椅背無法由按鍵操作到正常位置。
★學習設定程序：操作按鍵到兩側頂端位置持續 3 秒鐘以上。