

ABS 故障指示燈亮起，讀出故障碼為 C1210

車種:賓士

 
車型年份:1999 年 W202(M111/ 4 缸)

檢修說明:

在 ABS 故障碼中 C1210 為 EPS 控制模組，在行駛模式中執行自我偵測時，產生錯誤現象——可能在安裝新品車身穩定感知器，未執行重新學習設定。

※在車身穩定感知器更換成新品須執行學習設定。

處理方式:

- 1.清除系統內之故障碼，並使車輛在靜止狀態下。
- 2.利用儀器進入 EPS 系統內。
- 3.選擇 CONTROL MODULE ADAPTAION 選項。
- 4.執行車身穩定感知器測試。
- 5.啓動引擎，並將方向盤放置正中央位置，之後再壓下儀器(STAR)F5 鍵。
- 6.再次確定 ESP 控制模組內無故障碼存在。
- 7.點火開關 OFF，再次啓動引擎。
- 8.將車輛行駛於 10km/hr 以上，於行駛中壓下 ESP OFF 鍵 15 秒以上。
- 9.此時儀錶板上之 ESP 指示燈會亮起 ，或 ESP/BAS 指示燈熄滅。
- 10.並繼續維持 10km/hr 速率行駛。
- 11.行駛數公尺，將車輛向右或向左轉，使 ESP 控制電腦學習設定。(角度由 90°~360°)
- 12.ABS 指示燈及 ESP 指示燈會熄滅。
- 13.若此故障現象繼續發生，應在重複一次學習設定。