



車輛行駛中，引擎發生間歇性熄火情形

編號：BW-E46-00-001

車種：BMW

車型年份：325ti (E46) 2.5 2000 年

檢修說明：車輛行駛中，引擎發生間歇性熄火情形

處理方式：

- 1 · 確認引擎故障燈是否亮起，並檢測引擎控制電腦無任何故障碼被儲存。
- 2 · 如有任何故障碼儲存在引擎控制電腦內，須先將其故障排除。
- 3 · 若無任何故障碼被儲存，進行車輛路試至引擎發生熄火症狀。
- 4 · 檢測火星塞是否跳電。
- 5 · 如火星塞跳電正常，檢查汽油是否送到燃油導軌。
- 6 · 如果汽油沒有送到燃油導軌，使用三用電錶直流電壓 DCV 檔位測量汽油泵繼電器是否正常。
- 7 · 若汽油泵繼電器有提供電給汽油泵，則將後座椅拆下。
- 8 · 在後座椅左側隔音墊下可以找到汽油泵的線束。
- 9 · 檢查汽油泵線束外皮是否磨破而搭鐵到車身的情形。
- 10 · 如果汽油泵線束外皮有磨破且搭鐵到車身，則將此線束修護並用膠帶絕緣即可。