



冷氣空調開啓中，車輛於中、高速行駛時，引擎室會產生呼嘯聲

編號：BW-E53-02-001

車種：BMW

車型年份：5 系列 2002

檢修說明：冷氣空調開啓中，車輛於中、高速行駛時，引擎室會產生呼嘯聲。

處理方式：

- 1．檢查冷氣壓縮機驅動皮帶是否磨損與皮帶緊度是否符合規定。
- 2．發動引擎並維持在約 1500rpm，開啓冷氣（最冷及最大風量的位）。
- 3．使用冷媒錶測量冷氣系統的壓力是否正常。
- 4．若冷氣系統的高、低壓端的壓力都是標準正常，將冷氣系統的冷媒稍微減少。
- 5．如果呼嘯聲會因冷氣系統的冷媒減少而減輕，表示膨脹閥不良。