



車輛行駛在平坦路面，當車速超過 30 公里／小時(Km/hr)時車子會有側向偏離或拖曳的情形

編號：CH-co-98-002

車種：Chrysler

車型年份：CONCORDE/LH 3.3 1993

檢修說明：車輛行駛在平坦路面，當車速超過 30 公里／小時(Km/hr)時車子會有側向偏離或拖曳的情形

處理方式：

- 1 · 先以胎壓錶測量四輪的胎壓是否正常，並用目視檢查輪胎及鋼圈有否變形的情形。
- 2 · 再以目視檢查前避震器是否有漏油情形。
- 3 · 左右轉動方向盤，使用聽診器聽異音是否來自避震器上座軸承。
- 4 · 如果避震器、輪胎及鋼圈都正常良好，則發動引擎。
- 5 · 左右轉動方向盤，用手去感覺是否有斷續或一邊重一邊輕的情形。
- 6 · 此方向機控制閥不良會使車子有側向偏離或拖曳的情形。
- 7 · 如方向機控制閥正常良好，則檢查引擎支架（腳）是否不良。
- 8 · 引擎支架（腳）原廠提供改良件件號後端加註“AA”。
- 9 · 引擎支架（腳）固定螺帽鎖扭力是 6.1 Kg-m < 4 5 lb-ft >。
- 10 · 若引擎支架（腳）也是正常，則檢測前輪定位。
- 11 · 該車的外傾角規格為：-0.6 到 +0.6 度。
- 12 · 當車輛發生偏左情形時，可將左前輪的外傾角調整為：-0.3，右前輪的外傾角調整為 +0.3 即可改善車輛偏左的情形，若是偏右則反之調整。
- 13 · 原廠也有提供改良的外傾角調整螺栓零件，其零件件號後端加註“AA”。