



行駛中一檔換二檔會有頓挫感

編號：FO-LI-98-001

車種：FORD

車型年份：LIATA 1.6 1998

檢修說明：行駛中一檔換二檔會有頓挫感

處理方式：

(一)、1997~1998：

此為第二代的 LIATA，變速箱上已無節流油壓線，第二代的一檔換二檔頓挫感，只能以更換閥體總成來消除此現象。PS：變速箱閥體總成要換新品時，只分有節流油壓線與無節流油壓線二種。

(二)、1995~1996：

此為第一代的 LIATA，變速箱上還有節流油壓線控制及調節油壓，第一代的 LIATA，一檔換二檔有頓挫感是因為節流油壓調整不當所致。因此，只要節流油壓調整得宜，便能將頓挫感消除。調整方式：節流油壓線上調整螺絲間隙約為 1 公分，將其調整至約 0.5 公分左右即可。