



新天引擎室/保險絲盒內部白色匯流排焦黑或接觸不良，導致主繼電器不作動

編號：FO-TE-95-001

車種：FORD

車型年份：新天王星 2.0 1995

檢修說明：新天引擎室/保險絲盒內部白色匯流排焦黑或接觸不良，導致主繼電器不作動。

處理方法：打開點火開關。

(一)、檢查駕駛室內保險絲盒，*5 15A 保險絲。

(二)、確認主繼電器作動及內部接點是否正常。

(三)、檢查分電盤電源。

1、B 腳：12V。

2、C 腳：5V。

3、D 腳：5V。

(四)、檢查噴油嘴應有12V 電源。

(五)、檢查引擎電腦電源(以93年車型為例)

1B 腳及1U 腳：12V(自排車型)

1B 腳：12V(手排車型)

如上述之各接腳無電源輸出，請檢查引擎室保險絲盒內部，之匯流排是否焦黑及接觸不良，匯流排顏色為白色共2個。如確定為匯流排之問題，請翻開保險絲盒底部，將匯流排之導線剪斷，以焊錫燒焊。