



LIATA 急踩煞車異音檢修

編號：FO-LI-98-001

車種：LIATA

車型年份：LIATA 1.6 1998 年

檢修說明：LIATA 急踩煞車異音檢修。

處理方式：

- 1.將產生異音之煞車分泵與煞車來令片分離。
- 2.將來令片固定座上/下各一片之減震鋼片取下。
- 3.剪一片如同減震鋼片大小之薄鋼片，填隙於上/下減震鋼片之內層。
- 4.再將剎車來令片裝回，測試即可。
- 5.以上之處理，其主要目的在於防止煞車來令片與煞車分泵間隙過大，於踩煞車時煞車來令片跳動所產生的異音。