



兩側安全氣囊均更換，但一直出現 SRS 故障碼 7 號

車種:MAZDA

車型:626 2.0

檢修說明:

車禍後駕駛及乘客座都作動，兩側氣囊均更換，但是一直出現 SRS 故障碼 7 號:乘客座安全氣囊不良。

處理方式:

由於安全氣囊已爆開，故從材料行叫來兩只新氣囊，在鈹金處理後就裝上，但故障碼卻一直指示乘客座安全氣囊不良，所以針對綫路作檢查，但都是量到 0Ω ，用現直接拉到氣囊也一樣。

此時認為是安全氣囊不良，就借了一顆正常車拆下的電腦來試裝，一樣是叫到 7 號故障碼。把乘客座安全氣囊拆下，量測電阻值指示在 1.3Ω ，在把駕駛座氣囊拆下，量測到 2Ω 。

去電子材料行購買一個 2Ω 的固定電阻跨接到乘客座安全氣囊就不再出現故障碼了。於是再叫了一個新的乘客座安全氣囊來量測，量到 2Ω ，安裝到車上就不再亮 SRS 燈了。

MAZDA 626 安全氣囊系統線路圖

