

車偉佳汽修通訊

MITSUBISHI GRUNDER 技術通報 2 則

車種:三菱


車型年份:2004 年 GRUNDER 2.4

通報 1:

GRUNDER 怠速間歇性抖動，拉高引擎轉速後有時正常有時失效。

處理方式:

- 1.量測各缸缸壓，發現第四缸缸壓較低。
- 2.將引擎轉速拉至 3600rpm 以上後，引擎狀況良好，無抖動現象。
- 3.多測試幾次後，有時怠速即不再抖動。
- 4.輕輕拆下 MIVEC 之 OCV 閥，發現有卡住現象。
- 5.利用細水砂紙磨掉 OCV 閥的毛邊後，裝回測試即不再發生。

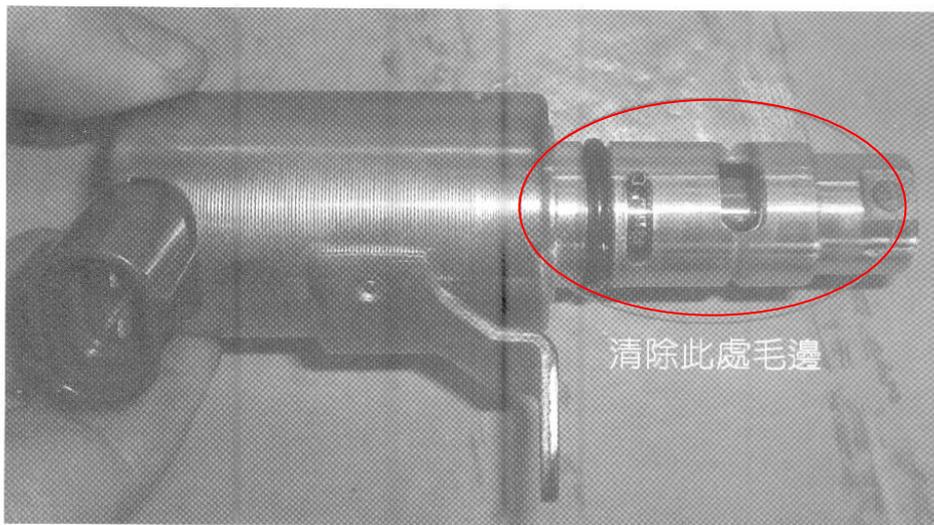

通報 2:

GRUNDER 怠速抖動，清除節汽門積碳後仍無效。

處理方式:

- 1.首先檢查，確定不是技術通報 1 之情形。
- 2.將方向盤打到底後，怠速抖動會更加劇烈，執行動力方向機空氣排放動作，確認不是空氣未排放乾淨所引起。
- 3.清除節汽門積碳，且執行怠速學習程序，將節汽門位置重設。
- 4.初期有效果，但過一陣子後狀況又會恢復，此時請更換節汽門總成。