

## 三菱 SPACE GEAR 4WD 無法切換 2WD~4WD

車種: 三菱 SPACE GEAR 4WD

檢修說明:

無法切換 2WD~4WD ABS 出現故障碼

處理方式

2WD~4WD 切換不良，ABS 出現故障碼 25・26 號，25 號自由輪接合開關，自由輪接合開關是裝置在前軸差速器上，26 號 4WD 位置開關是裝置在變速箱上，兩個開關作動是相反的，所以檢修更換開關時要注意，裝錯會導致電腦誤判 25 或 26 號故障。

檢修方法

2WD-4WD 是靠真空和電磁閥作動切換如果真空管堵塞或漏氣或接錯，電磁閥故障，都可能造成切換不良和故障碼。

- 1.看真空管有無漏氣或堵塞
- 2.看真空管是否有接錯
- 3.檢查電磁閥電阻 36~46
- 4.檢查作動器是否正常
- 5.測量電磁閥電路作動時 12V

變速箱和真空管作動圖

