

冷車不好發動，發動後怠速不穩，於中高速加速不良

車種:NISSAN

車型年份:G20 2.0 SR20DE 引擎

檢修說明:

車主說儀錶板故障燈曾有一、二次亮起，故障碼讀取到為 95 號。

處理方式:

故障碼 95 號為曲軸感知器參考信號線路不良，進行感知器的維修，以確認上述故障是否為曲軸感知器信號不良所引起。

由以下的維修程序確認感知器的好壞，步驟如下:

- 1.拆開分電盤下方感知器 2pin 接頭，量測曲軸感知器的電阻值，其規格在室溫 20°C 時應為 166~204Ω。
- 2.檢查曲軸感知器的線路有無斷路或短路到搭鐵。
- 3.若上述 2 項檢查皆無發現問題，則拆開引擎電腦插座，拉開線束的防護套約 30cm，找出電腦 PIN 腳 # 53(白色)，# 2(黃/紅)以及 4 條噴油嘴控制信號線 # 102、104、107、109(棕/棕黃/棕白/棕)。
- 4.接著將這 2 組線完全分離，將這 2 組線從新用絕緣膠帶包覆，並且使其保持 1cm 以上的距離。

