



TEANA 考耳燒毀、更換電腦、I-KEY 設定

TEANA 行駛一段時間後發生引擎抖動熄火，檢查後發現是考耳故障所造成的，更換考耳後沒多久考耳又燒毀了。

考耳經常燒掉的原因是引擎線組短路、電子控制引擎腳、電腦故障所造成的，所以單獨更換考耳是沒用的，因該檢查引擎線組、電子控制引擎腳、如果線組、引擎腳沒問題的話，那就是電腦故障的關係。

更換電腦必須做 NATS 係統 ECM 重新通訊：

引擎控制電腦 ECM 拆開再裝回車上後，可能會造成無法發動，需實施重新通訊設定，或更換非原車新 ECM 之電腦或新增晶片鑰匙都需要使用診斷儀器實施晶片系統初始化。

使用 V70 系統初始化步驟：

首先先找到引擎電腦 ECM 上的序號後，向原廠詢問 ID 碼
再使用 V70 選引擎系統，防盜電腦同步按 ENTER 會出現 ID：5523 把 ID：5523 更改為向原廠索取之 ID 碼，按 ENTER 後，發動
發動後如 I-KEY 亮紅燈只要把車身模組 BCM 拆下再裝回，再做 I-KEY 設定

I-KEY 設定：

點火開關 LOCK 位置，同時按住卡片鑰匙上的開鎖關鎖健，此時儀表 I-KEY 燈會閃爍 20 秒，在五秒以內放開按健，然後按下駕駛座車門鎖開關一次，儀表 I-KEY 燈會紅綠交替亮 3 秒，程序完成。