



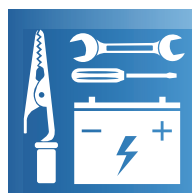

故障探索

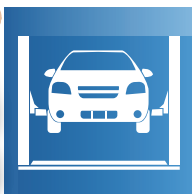

胎壓監控系統 (TPMS) 重設

車型年份：2016 Nissan X-Trail 2.0/2.5

檢修說明：為確保 TPMS 正確作用，在下列情況下需要進行重置作業。

■調整胎壓時

■更換輪胎或輪圈時

■進行輪胎對調時

處理方式：a. 將車輛停置於安全且平整的地點。

b. 煞緊駐車剎車並將排檔排置 P 檔位置。

c. 將所有輪胎調整到胎壓標示牌上建議的冷胎壓。

d. 將點火開關設定至 ON 的位置。


e. 按壓開關 ② 直到顯示設定。

f. 按壓開關 ① 的上下鍵選取胎壓重置然後按下 ENTER 。

g. 按壓開關 ① 的上下鍵選取開始重新設定然後按下 ENTER 來重設 TPMS ；當 TPMS 開始進行重置時，會顯示 TPMS 重新設定的信息。

h. 在 TPMS 重置後，以時速 25km/h 以上的速度行駛數分鐘。

當胎壓過低警示燈在進行重置後還亮著，表示 TPMS 沒有正常作用，請進行系統檢修。

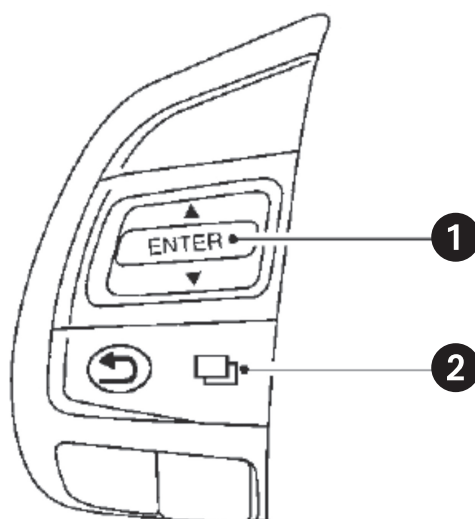


車型年份：2015 三菱 Outlander PHEV 油電車

檢修說明：當電源開關切到 ON 時，胎壓監控系統警告燈會點亮幾秒後熄滅。

如果一個以上的輪胎胎壓不足，當電源開關 ON 時，警告燈會持續點亮。


處理方式：胎壓重新調整後，按以下步驟重置

1. 輕壓多功能資訊開關，選擇  RESET (重置胎壓警告下限值)。

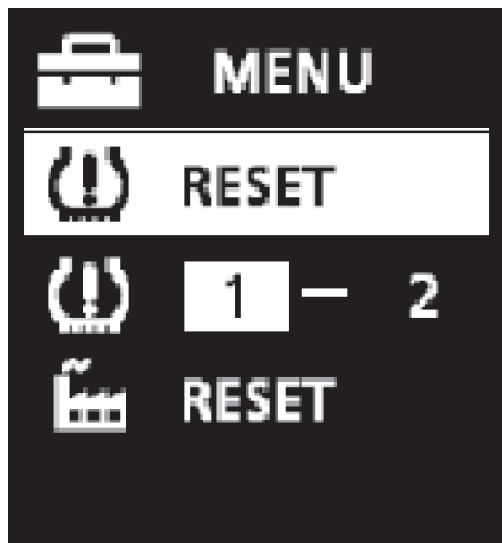

2. 按住多功能資訊幕開關約 3 秒鐘以上，直到蜂鳴器響起。
3. 警告燈開始緩慢閃爍。
4. 行駛一段時間，如果警告燈熄滅，表示重置完成。

PIP

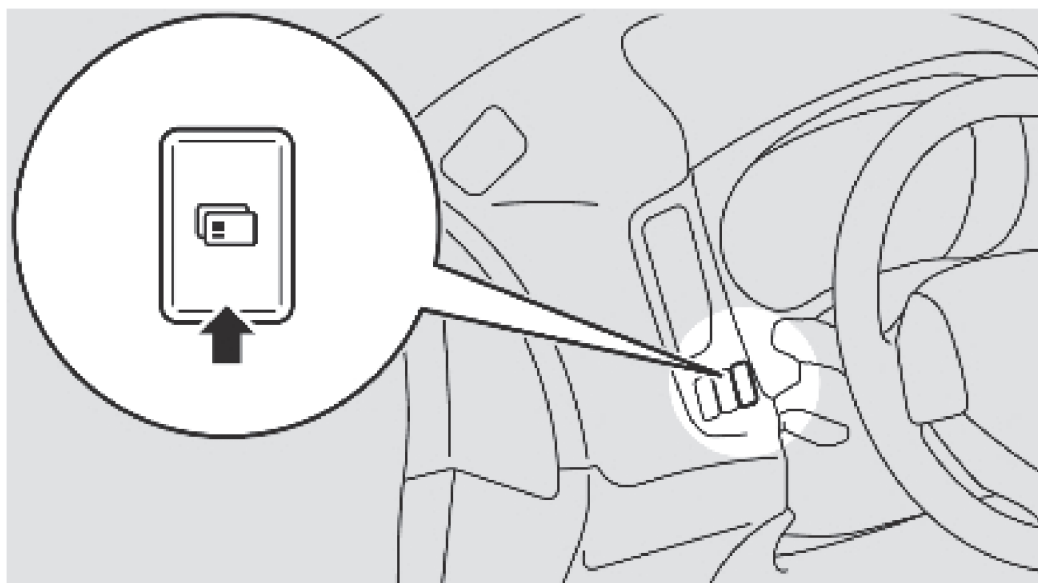

多功能資訊開關