



冷車怠速正常，熱車後怠速不穩

編號：NI-Pr-98-001

車種：NISSAN

車型年份：Primera 2.0 1998 年

檢修說明：冷車怠速正常，熱車後怠速不穩

處理方法：

- 1 · 拆下火星塞檢查燃燒狀況正常。
- 2 · 檢查高壓線電阻在 $9.6 \sim 22.4 \text{ K}\Omega$ 之間。
- 3 · 檢查分電盤蓋及分火頭也正常無龜裂現象。
- 4 · 測量高壓線圈一次與二次線圈電阻正常（標準值一次線圈電阻 1Ω 、二次線圈電阻 $10\text{K}\Omega$ ）
- 5 · 連結燃油壓力錶測量燃油壓力，燃油壓力值 2.6 Kg/cm^2 （燃油壓力標準值有真空調節時 2.5kg/cm^2 、無真真空調節時 3.0 kg/cm^2 ）。
- 6 · 清洗噴油嘴之後情況也無改善。
- 7 · 測量怠速控制閥 IAC 電阻正常（標準值 $70 \sim 80\Omega$ ）。
- 8 · 連接一真空錶檢查引擎真空是否正常，真空錶真空度在 45 cmhg 之間指針穩定 $2 \sim 3$ 格搖晃，引擎無漏氣現象。
- 9 · 發動引擎測量含氧感知器 O2 Sensor 作用，電壓在 $0.1 \sim 0.3$ 之間移動明顯含氧感知器 O2Sensor 不良，更換之後即恢復正常。