



電瓶更換後引擎無法啓動

車種:賓士

車型年份: 97-98 W163

檢修說明:

引擎無法啓動，查不到任何故障碼，經更換電瓶後，仍然無法啓動引擎。

處理方式:

此車當電瓶樁頭被拆開、更換電瓶或更換防盜電腦，該系統必須重新設定，方法如下:

請先確認該車之出廠年、月份。(因設定方式不同，會有所差異)

97 年 10 月以前車輛:

- 1.打開點火開關至第二段位置，再關回 O 位置，然後將鑰匙拔開。
- 2.在 60 秒內，按下上鎖鍵，然後按下行李箱開啓鍵，按住保持 15 秒。
- 3.按下防盜遙控器上任一鍵 2 次以啓動防盜系統。

97 年 10 月以後車輛:

- 1.打開點火開關至第二段位置，再關回 O 位置，然後將鑰匙拔開。
- 2.在 60 秒內，按下上鎖鍵，然後按下開鎖鍵，按住保持 15 秒。
3. 按下防盜遙控器上任一鍵以啓動防盜系統。