



VTEC 車型，叫到故障碼 41 含氧感知器加熱器(含氧感知器規格錯誤)

編號：HO-K6-96-002

車種：HONDA

車型年份：K600、K800 VTEC 車型

檢修說明：VTEC 車型，油耗過度，有時叫不到故障碼或是叫到故障碼 41，含氧感知器加熱器（含氧感知器規格錯誤）。

處理方法：

- 1、拆開 O2 sensor 接頭看儀錶是否會出現故障(如無故障，則先查修電腦及線路是否正常)。
- 2、量測含氧感知器加熱線 Ω ，冷車時約 10~40 Ω 。
- 3、不同規格的含氧感知器於加熱線加熱過程中，會造成不相同之加熱變化致使用回饋訊號雖處於正常，但會造成油耗過度之現象。

此故障現象多為更換含氧感知器後所造成，車主在經過含氧感知器更換過後，行駛約 2 個禮拜到一個月左右含氧感知器更換過後，突然發現油耗明顯提高，原本可行駛 350km 的油耗，在更換 O2 sensor 之後，只能跑個 200km 左右。

※正廠 K800 O2 sensor 料號 36531-P2R-A01

K800 O2 sensor 料號 16500-P6D-K01

K600 O2 sensor 料號 16022-P6D-K01