



當車輛行駛中，大迴轉、多彎路段或上下坡轉向時底盤會有異音

編號：HO-CR-00-001

車種：HONDA

車型年份：CR-V 2.0 2000 年

檢修說明：當車輛行駛中，大迴轉、多彎路段或上下坡轉向時底盤會有異音

處理方法：

DPS 機構長時間未作動或 DPS 機構受外力影響可能導致內部泵浦組損壞（如強行拖吊）所致，以下動作可以參考處置。

1. 檢查 DPS 油品號數等級與油量是否正確，色澤與味道是否異常，路試檢查確認狀況。
2. 拆下儀表板下方的保險絲／繼電器盒上的 2 3 號保險絲。
3. 四輪懸空，發動引擎入檔行駛使 DPS 機構作動約 3 分鐘後，再次更換 DPS 油。
4. 以 8 字型迴轉路試或行駛爬坡路段使 DPS 機構作動數次，可能初期仍有聲音產生，但 DPS 機構作動數次後異音應可消除。
5. 如狀況持續出現時，則需更換 DPS 機構之前段雙泵浦。