

## 引擎發動後，發現 ABS 指示燈無熄滅

車種:HONDA

車型年份: 94 Accord

檢修說明:

該車於引擎發動後，ABS 燈一直亮著

處理方式:

- 首先檢查 R/C(7.5A)之保險絲有無燒損，及電瓶與引擎蓋下之 ABS 保險絲，及 ABS B2(15A)保險絲是否斷路。
- 若均確定無誤，接下來查看發電機電流及電壓輸出量是否在規定範圍內 13.9~15.1V。
- 檢查交流發電機電壓輸出量引擎轉速須到 2000rpm；打開電器負荷(A/C、頭燈、收音機.....等)，電壓必須穩定，且變動不可超過  $\pm 0.2V$ 。
- 結果檢查出交流發電機，輸出電壓不穩，因而導致 ABS 警示燈突然亮起，故將發電機更換後，ABS 警示燈即熄滅。

