

車輛於行進間突然熄火

車種:HONDA


車形年份:2001 FERIO 1.7


檢修說明:

車輛於一般道路行駛，駕駛感覺車輛動力漸漸消失，不久後即熄火，發也發不動。

處理方式:

- 1.有點火現象，但無燃油供應，因此就從燃油系統著手判斷。
- 2.檢查油泵繼電器及保險絲，皆正常無燒毀。
- 3.檢查位於中控台音響下方之安全慣性開關，結果正常。
- 4.直接送電至位於後座椅下方的燃油泵浦的綠/黑線端子，泵浦依然不供油。
- 5.查閱線路圖發現，油泵線路的搭鐵點位置為 G551。
- 6.比對位置圖後找到該搭鐵點，發現此搭鐵螺絲因氧化而造成油泵電路迴路不良，經過處理後車輛即恢復正常。

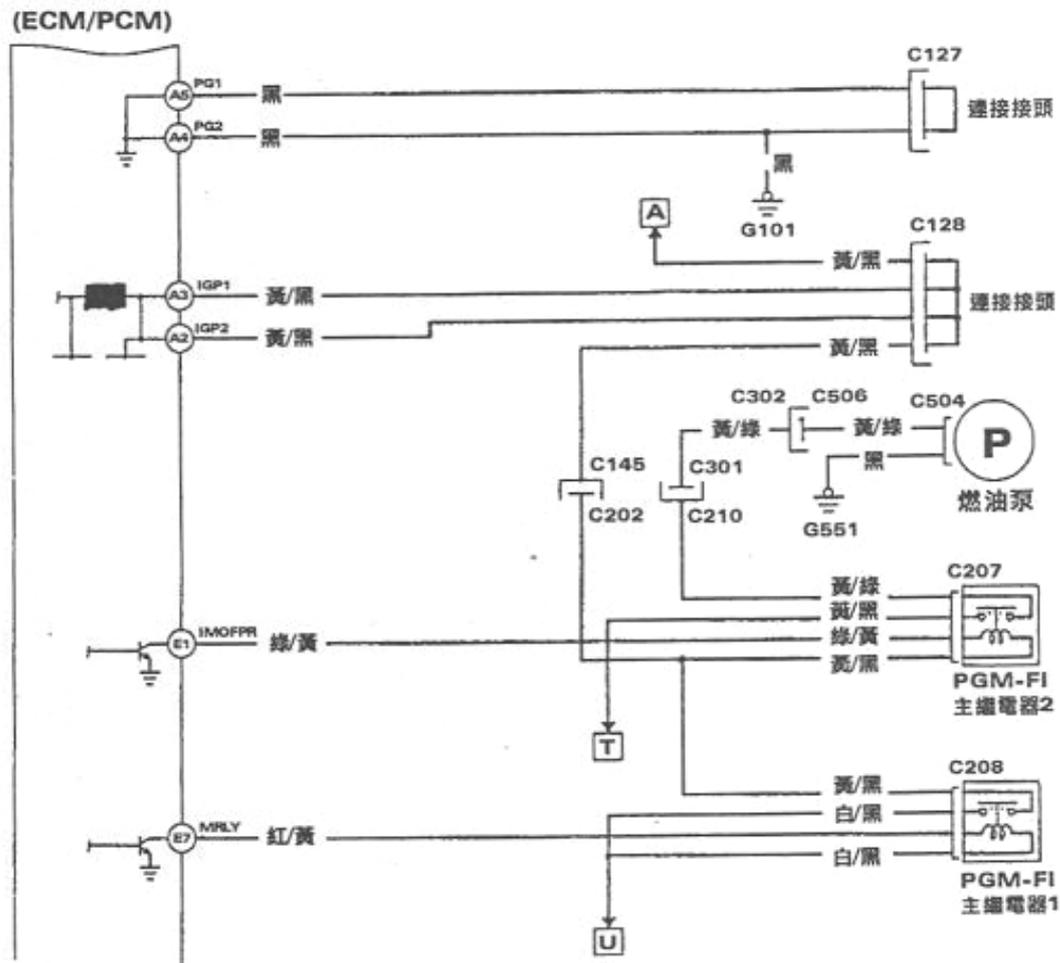

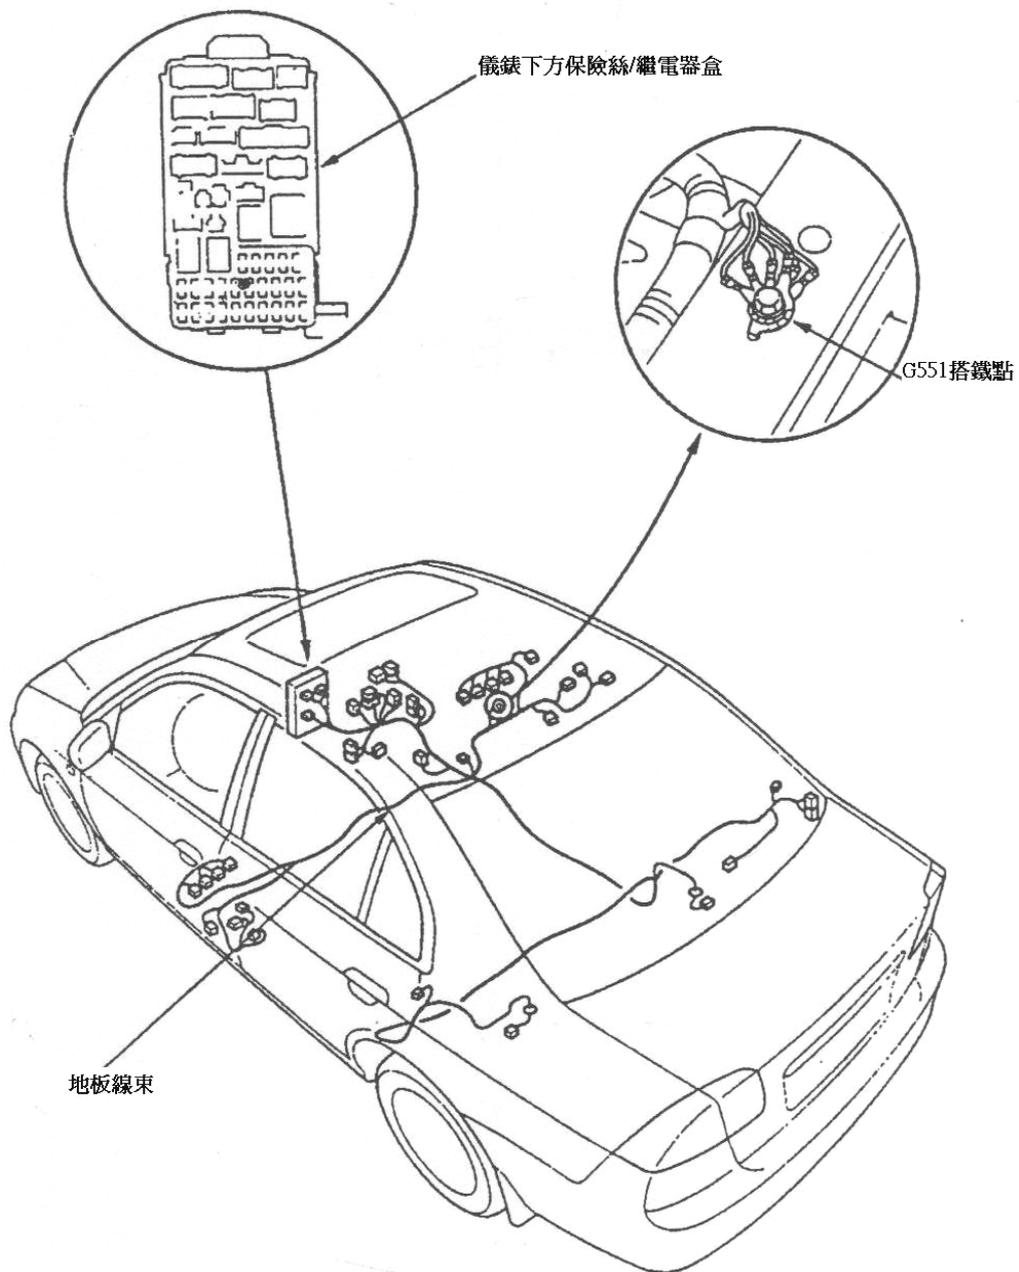

參考資料:

1.文，修車人 37 期第 6 頁

2.圖，昭順 3 HONDA FERIO 3~29、9~7 頁