

車輛行駛中突然熄火，欲在起動卻無法發動

車種:VOLVO

車型年份:95 年 960 引擎型式 B6304F

檢修說明:

故障原因為點火分配模組搭鐵不良。

處理方式:

- 1.首先讀取故障碼，但讀不到故障碼，於是先從燃油壓力開始檢測。
- 2.結果油壓是 3~4kg 左右為正常值。
- 3.查修噴油嘴及點火是否正常，結果發現並無噴油及點火。
- 4.由線路圖上可發現，打馬達時曲軸應有 AC0.3~1.7V，凸輪軸應有 5V，方形波查修皆均有輸出。
- 5.查修點火放大器的搭鐵，卻發現有 3Ω 電阻，正常應為 0Ω。發現搭鐵接點鬆掉、腐蝕，重新接上搭鐵，車輛即可起動

