



車 種

VOLKSWAGEN T4

車 型

1998~2004 T4 2.0/2.5/2.8

檢修說明

車輛行駛後怠速會過高約 1000 轉，熄火後發動又正常

處理方式

用 V70 叫故障碼顯示 00532 發電機電源供應過低
測量發電機發電量正常 電瓶更換後還是一樣
檢查電腦電壓跟電瓶電壓卻發現電腦電壓過低
當電腦偵測到電腦供應電壓過低時會記憶此故障碼
導致電腦控制提速充電檢修電腦供應電源 2.0L 車型電腦腳
位為 45 PIN 點火開關 NO 時測量 20 和 36PIN 和 29 和 38 PIN
電壓為 12V 2.5L 車型電腦腳位為 45 PIN 和 68 PIN 點火開關
NO 時 1 和 8 PIN 電壓為 12V 2.8L 車型電腦腳位為 68 PIN 點
火開關 NO 時 1 和 22 PIN 電壓為 12V 以上電壓如果和電瓶
電壓相差太多，就要檢查線路和保險絲繼電器盒接頭