

車偉佳技術公報

故障探索



VW AUDI 節氣門重設通道碼

使用 CST II 程序

1. 選擇福斯或奧迪車系
2. 選擇 [引擎系統]
3. 選擇 [一般引擎]
4. 選擇 [基本設定數值]
5. 輸入代碼 - 多數車型代碼 001/060/098

有油門線電子節氣門馬達設定步驟 (001)

或 (098)

開紅火 引擎不可發動

1. 選擇福斯或奧迪車系
2. 選擇 [引擎系統]
3. 選擇 [一般引擎]
4. 選擇 [基本設定數值]
5. 輸入代碼 001 或 098

001 型式：

注意數值第 4 項第六個 0 會變成 1 再變成 000000000 > 00000100 > 000000000 完成表示節氣門在作動於上下限間完成後 KEY-OFF 約 10 秒再發動

檢查怠速是否正常 再將 KEY-OFF 50 秒以上 (讓電腦記憶)

098 型式：

注意數值第 4 項 ADP

一開始會顯示 ADP RUN：正在進行自我調適約 6 秒後會顯示 ADP OK：完成設定將 KEY-OFF 50 秒以上 (讓電腦記憶) 第 4 項數值為節氣門自我調適狀態

ADP RUN：正在進行自我調適

ADP OK：自我調適完成

ERROR：自我調適過程失敗

無油門線電子節氣門馬達設定步驟 (060)

開紅火引擎不可發動

1. 選擇福斯或奧迪車系
2. 選擇 [引擎系統]
3. 選擇 [一般引擎]
4. 選擇 [基本設定數值]
5. 輸入代碼 060

注意數值第 4 項 ADP 一開始會顯示 ADP RUN：正在進行自我調適

約 6 秒後會顯示 ADP OK：完成設定將 KEY-OFF 50 秒以上 (讓電腦記憶)