

行進中 OD 檔指示燈閃爍

車種:TOYATO

車型年份:01 年 PREMIO 2.0/1.6

檢修說明:

OD 指示燈亮，由變箱速叫到故障碼 42 號，車速感知器。

★ 故障碼不能由儀器讀取，可連接 V70 於診斷座操作讀故障碼程序後由車上的 OD 檔指示燈讀取故障碼，並由 V70 主機內讀取故障碼說明。

處理方式:

1. 之前已換過儀錶板及 ABS 電腦都無效。
2. 因為在豐田的車輛上引擎和變速箱電腦是整合在一起的，就此一問題而言，當車速信號由引擎電腦 A9 腳 SPD 輸入，此訊號同時送給引擎電腦和變速箱用。
3. 所以當變速箱叫到 42 號故障碼時，引擎電腦也應該叫得到 42 號車速感知器故障碼，而診斷電腦數值分析內也可看得到車速信號，表示引擎電腦 A9 號腳有車速輸入，此時便可判定引擎電腦故障，在更換引擎電腦後故障排除。

